

Überwachung der Melktechnik zum Aufdecken von Reserven in der Milchproduktion












Rolf Manske
TVL - Milchqualitätsberatung

Gliederung



- 1. Vorbemerkungen
- 2. Grundlagen der Melktechnischen Überprüfungen nach DIN ISO

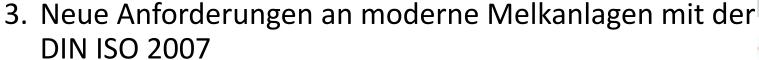

- 4. Ergebnisse der Melkanlagenprüfung 2015
- 5. Einflüsse der Melkanlage auf die Eutergesundheit
- 6. Zusammenfassung
- 7. Beratungsangebote der Abteilung Gesundheit und Qualitätssicherung des TVL











Was wollen wir?

Nachhaltigkeit beim Melken

Also:

- Langlebige Kühe die ohne Antibiotika Milch aus gesunden Eutern geben
- Ergonomisch günstige Arbeitsplätze, die das Melkpersonal nicht krank machen
- Melkstände in denen sich Mensch und Tier wohlfühlen
- Haltbare und langlebig, kostengünstige, effektive Melkanlagen
- Schonende Milchgewinnung,
 ohne Rückstände und Schadstoffe die Milch belasten
- Geringer Kostenaufwand in der Milchproduktion




Was haben wir (teilweise noch):



- Tiere stehen zu eng
- Wenig Kopffreiheit
- Schlechte Luft/Hitze/Kälte
- Fliegen, Schmutz
- Zu enge Melkplätze/ ungünstige Fixierung
- Ungünstiger, teilweise enger, dunkler Vorwartebereich
- Lärm (Reglung im Melkanlagenbereich, hoher Geräuschpegel der Vakuumpumpen, laute Pulsatoren
- Aggressives Melkvakuum mit hohen Saugphasen und teilweise mangelhafter
 Stimulation und langem Melkende
- Stress vor, während und nach dem Melken
- Melkzeuge nicht positioniert, zu früh am Euter, nicht passgerechte teilweise extrem verschlissene Zitzengummis, falsches fast immer zu hohes Betriebsvakuum
- Vakuumverluste durch strömungsbeeinflussende Leitungsverlegung

Tiergesundheit



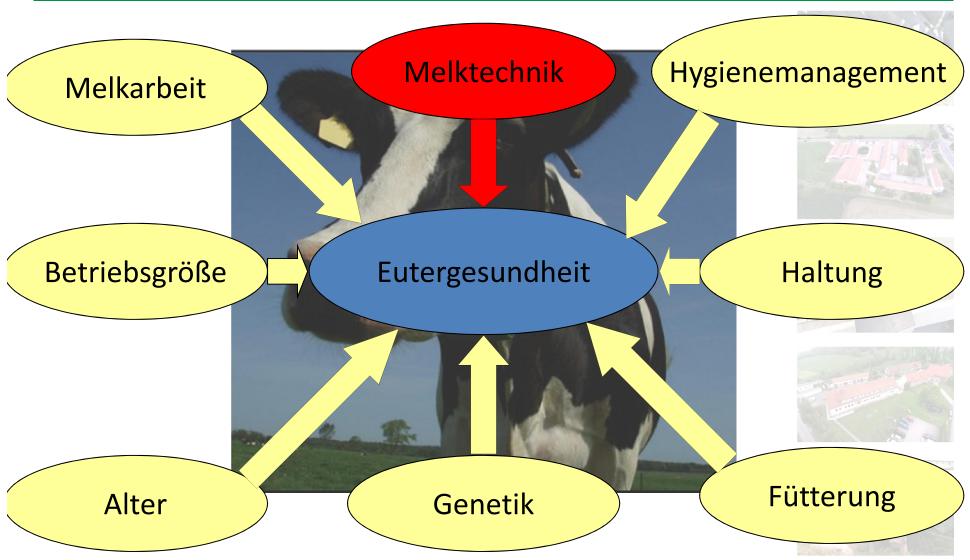

Ergebnisse der Melkanlagenprüfungen nach DIN ISO 5707 und 6690



		1.00

Technische Mängel in der	Baugruppen in		davon fehlerhaft	
Baugruppe	Anlagen geprüft	% 2013	% 2014	% 2015
Vakuumpumpe	215	2,0	1,8	2,6
Vakuummeter	165	10,0	8,5	7,5
Regelventil	165	14,0	14,0	12,6
Betriebsvakuum	165	6,0	7,5	5,5
Dichtheit des Melksystems	165	29,0	30,0	29,5
Dichtheit des Luftsystems	165	60,2	58,9	58,2
Pulsation	2.850	7,5*	8,9*	8,5*
Stimulation	2.656	13,8*	15,2*	15,0*
Gummiteile	165	27,2	28,9	26,5
Nachmelk- und Abnahmetechnik	116	8,0	5,6	6,6
Reinigungsautomaten	12	9,0	6,4	4,4
Milchtankreinigung	12	3,5	2,0	1,5
Melkzeugzwischendesinfektion	155	15,5	17,3	1 8,5
darunter Konzentration der Lösung	24	30,0	34,6	35,7

^{*} Bewertet wurden nur die Mängel, welche nicht sofort behoben werden konnten.

Grundlagen der melktechnischen Überprüfungen



DIN ISO 39	91	8
------------	----	---

- Melkanlagen - "Begriffe"

DIN ISO 5707

- Melkanlagen - "Konstruktion und Leistung"

DIN ISO 6690

- Melkanlagen - "Mechanische Prüfung"

DIN ISO 14159

 Melkanlagen - "Hygieneanforderungen an die Gestaltung von Maschinen"

Erstmalig ab 2007:

DIN ISO 20966

– "Automatische Melksysteme – Anforderungen und Prüfung"

- enthält Vorschriften zur Funktionalität, Hygiene und zum Tierschutz, sowie Vorschriften für das Melken ohne Anwesenheit von Melkpersonal.
- ❖ Melkmechanischer Aufbau und Prüfung lehnt sich an die herkömmlichen Normen an.





DIN ISO Messungen in automatischen Melksystemen"

Ergänzungsband zum Handbuch der WGM "Überprüfung von Melkanlagen"



Erarbeiset von der Fachgruppe "DIN ISO" der "Wissenschaltlichen Gesellschalt der Milcherzeugerbetajer" e.V.

Sellin Sistem Sill

Grundlagen der melktechnischen Überprüfungen



Was beinhaltet unter anderem die DIN ISO 6690?

- **→** Pulsation
- ➤ Vakuumstabilität
- ➤ Regelventil
- **>** Durchfluss
- ➤ (Reserveluft, Leckluftrate)

- **≻**Pumpenleistung
- ➤ Förderleistung
- ➤ Luftanschlüsse
- ▶ Pflegezustand
- **→** Dimensionierung











Thüringer Verband für Leistungs- und Qualitätsprüfungen in der Tierzucht e. V. (TVL)



Melkanlage nach DIN ISO 5707 geprüft

nächste Prüfung erforderlich am _____











Grundlagen der melktechnischen Überprüfungen nach DIN ISO



Ablauf der Melkanlagenprüfung

Unterscheidung:

Neuabnahmen und Routineprüfungen



Es gibt dafür eigentlich ein einheitliches Protokoll (WGM), wird aber (NOCH) nicht genutzt Gründe:

- u.a. Wünsche der Hersteller eigene Protokolle
- Einheitliches Protokoll nicht identisch mit dem Messprotokoll

Nachteil:

Kunden u. Kontrolleure (QM; Milkmaster etc.) haben eventuell Probleme bei der Bewertung der Daten









Mess- und Prüfprotokoll für Melkanlagen in Anlehnung an DIN ISO 6690: 2010

Thüringer Verband für Leistungsund Qualitätsprüfungen in der Tierzucht e.V. 07745 Jena Arthur-Becker Straße 100



Luftdurohflussmessungen

22 Reservedurchfluxs (Rdf.)

23 Ldf. mit Regeleinheit 24 Manueller Rdf.

35 Regelverbat

Seite 2

Oil - Devised)

yperachis

Vakuum

(na Zelei

Z.18

(Z.15 - 2 kPa =

Z 18

Ves

Vm

< 10 % von Z.24 oder 35 l/min

Luft Vmin

MPa)

1. Messung 2. Messung

				26 Ldf. ohne Regeleinheit	J N W AI	(2.15-21Pa	6	1
Ort	Straße	Tol-Nr		27 Leckut RE	< 5 % von Z. 24 oder 35 l/min	(2.28 - 2.29	5)	GW.
1 Weiters Detriebs-Infox Baujahr	und	Parame (01 - 40)	MLP-Leistung	28 Ldf. mit ME (nicht D	N ISON J N VrJVp A2	Z.157Z.16 (10	
2 Fett % . Ehrell %	, Zelipshi i T	Keimpahi I.T.	Getterpunkt 10 -0	29 Ldf. mt Milchayetem / ohne	ME N N Vr/Vp A2	Z15/Z16 (40	
2 rent Essent to	2400011	PARTURES L.I.	Gereroune u vo	36 Luftverbreuch ME (night D	N (SOI) Presisempt < 351 / min je ME	(2.29 - 2.29	10	aw
*********				31 Ldf. ohne Milchsystem	N N Vr/Vp A2	Z.15 / Z.18 (10°s	0	511
Aligemeine Angaben	orderunge-	Mess-/Lufeintess-	n Vr Vp Pe A1 A2	VP 32 Leckluft Michayetem	< 10 Umin + 2 Umin/ME	(2.31 - 2.25	4	SW
	nd (1 - 7)	punkts vorhanden (1 - 3)		33 Ldf. Vakuumpumpe bei Bet	riebeval N N Vp VP	2.16 (Id?s	0	-
4 Kunzehi [n] Fab	orfloat (1 - 13)	100	ML Länge [m] +	34 Leckluft Vekuumsystem	< 5 % von Zele 33	(Z. 33 - Z. 31	0	GW
5 Melidauer (min) Art	(1-6/T/F,Z/S) /	HLL Länge [m]	ML-Ø [mm[Soll lat	85 Ldf. Valuumpumpe bel 50	PN N N VP VP	50 kPa	4 3	Typerachi
5 V.0 J	keinheten [n]	HLL-O [mm] Soll list	ML Gettle [%]	36 Mindest-Nernleistung der 1	akuumpumpe	bel 50 kPa	XXXXXX XXXXXX	and a
	cuumregelung (1 - 4)	Pil Länge [m]	ML Montage (1 - 3)	Melkeinhelten			Zusammenfassende F	Hirwelse
	NO. 12.77 10 10 1	PLL-O [mm] Soll lat	200000000000000000000000000000000000000	V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-			it win Ordning, 2 wildstind	
SAPERSON COMMISSION OF PRES	atsurbt	Arrivolated 2001 IN	Micheinlauf (1 - 2)	57 Pulsetortyp (1-4,M,S,F)	Pulsierung: Wechsel- / Gleichtsich	Pulsowhil	SHICL GROWNING 4 - NOT G	MOREST)
9 Ldf-Messgerit (1 - 2) (0 -	141	Ţ	Bride (0 - 2)	36 Puleverhältnis S.E.	: Lufteinb	es sn MZ (1 - 5)	Setlebevakuum	
Vakuummessungen M	ME A1 MP kPa					→ 100 (10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Valuumregeleinheit	
	The William Police	T			Melkeinheiten mit Mängetn	Areahi Sion-	Regelkerninie / Rdf.	50
10 Nennvakuum (Soll-Betriebevakuu	m E. Hersteller)		2000000 000000	Prifung	(Inc. Repetitiving, 2.B. for des Pletzes)	10 mile 10. prilling	Leckage Milch-Wak-ey	retern
11 Vakuummeter der Anlage	N N Acceige	Berechnung der Abweid	nungen kipu Ma	(N.C.)			Querschnitte LL und Mi	
12 Vekuum frahe Vekuummeter	N N Vr, Vm	12s Genauigkeit des Vekuummeter	s (Zelie 11 - 12) +>	1 kPu 46 Lufteiniste am MZ	§	+	Einbau Luft- und Melide	elting
53 Vekuum im Milcheystern	N N Vm			41 Absperventil	8		Pulsatoren	- 3
14 Betriebsvakuum an Vm	J N Vm	see Empfindlichkeit der Regelung	(Zelle 13 - 14)	42 Vakuumanschiüsse iPa	0.		Luffeinlass am MZ	
	J N W	15a Abwelchung vom Nennvakuum	CONTRACTOR	43 Milcheinbassvent, Feb./tzen	51		Vakuumanechi0ssa	
	J N Ve	The state of the s	Tanana tanana	44 Ldr. ang. Milonachiauch	(A)		Milcheinkssvertile Feb.	CONT.
	A CONTRACT OF	-		46 Sonstige Prüfungen 46 Sauberkeit der ME	0:	+	Gummitale	_
17 Staudruck in Abluffieltung	J N Pe			es depende per mit.	-		Antagenhygiene	- 3
SACTORY III CHANGE OF A CHANGE CO.	(Zele 14 - 2 kPs)	- 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	SECTION COST TO THE	Anmerkungen			R + D der Anlage	-
19 Vakuum an W bei Rdf.	JJW	na Vakuumabfali Vrzu Vm		Ρι			Kundendenst (1 + rein) 2	(- A
29 Veicum en Vp bei Rdf.	J J Vp	20a Vakuumabfali Vp zu Vm	(Zelie 20 - 18)	iPa				
21 Vakuum im Pulsraum .	J N Pulsachi.	zna Vekuumebfell Vm zu Puleneum	(Zelie 14 - 21) 2	iPa .				
	Ansetzprü		Abfaliprüfung	Die technischen Mess	ungen dieses Protokolis erfolgten nach	DIN ISO 6690		
Regelkenniinie (RK)	Lufteintritt Absperrventli	Vakuum [kPa] Luftek		Marie Control of the	stgelegte Messungen / Messpunkte wu		en und -ounkte ergänzt,	um eine
	ZB MZ in Betrieb		MZ in Betrieb Messwert	The state of the s	pazustandes durchführen zu können.			
Rici Mittleres (Betriebs-) Vak. an Vm	N N	nx s N	N III	49 Es wurden die für die	Beurteilung der Anlage nobwendigen M	assungen / Sichtprüfungen	durchgeführt.	
RK2 Niedrigstes Vek. bei Lufteintritt	J N Ja / Nein 19	19K 10 J	J Je	Datum, Unterschrift				
RKS Mittleres Volc bei Lufteintritt	J N Ja / Nein 9	₩ BKH J	J Ja	bean, onenorm	(Techniker)			
Roce Max. Valc. nach Lufteintritt	N N	8 RK 12 N	N	Der Betriebsleiter / Bevoltr Prührobiolis bnonveises		A Davids		
Ros Mitteres Vek. nach Lufteintritt	N N	8K 13 N	N	© Pr@protokolls (anonymiser	Achtigte willigt mit seiner Unterschrift ein, I) für weitere vergleichende Auswertunger		JA N	NEIN
1505 Vakuumabfall (durch Ansetzen/Abfa	willers) RK 1 - RK 3	2 80.14	RK9-RK11	2 Der Betriebsleiter / Bevolim	Achtigte bestätigt mit seiner Unterschrift d	e Überprüfung der Melkanisc	ge. Er wurde über die wes	enticher
RKT Unterschwingen Regelkennlinie	RK3-RK2	2 86.15	RK 11 - RK 10	2 Ergebnisse der Mellanlage	nüberprüfung informiert (siehe "Zusemme	rfsmende Hinvelse").		
rocs Überschwingen Regelkenminie	RK 4 - RK 5	2 (9018	RK 12 - RK 13	2 Ort, Deturn, Unterschrift				
Kon Wanske, N	/					(Detr)	lebsiefer oder Sevolimäch	ritigier)

Prüfprotokoll für Melkanlagen

Agrar- u.

gen. Geroda

Betrieb: Dienstleistungs- Prüfer:

Mansko

Datum:

11.09.2015

1.0 An gaben zum Betrieb

Betriebt	MVA Postendorf	Höhe über NN:	300	Telefon: MVA	036482 48633
Str., Nr.:	Niederpöllni trer Weg	Wohnert	Porstendorf	Betr.Schlüssel:	
BertBeztNhtt:		Molkerei-Nr.	Zeulenroda	Liefer-Nr.:	010006
Md kort:	Staff	Herdengröße	700	Passe	86
MLP-Betrieb	ja	Grund der Beratungs	Technik- übesprüfung	VVVO-Nr.:	160670271570

20 Kenndaten der Melkanlage

System:	KARUSSELL	VPN on nobeton (lilm in):	2 x 2800	VP Typ:	R.PS
Ana. Malkan haitan :	50	Anz Stichleitungen:	0	Anz. Zentraleingänge:	2
Mdkleitung					
d(innen) (mm):	100	Art Milcheinlauf:	doppel		
Länge (m.):	50		0.00 m	Material:	nr\$T
Gagala(wwww.);	1,5	Ansahl Steigungen:	0	normgerecht:	ja
Sch wenkbrücke	nein	Höhe (m.):	0,00		
Luftleitung					
d(außen): mm	152/110/90	Länge (m.):	40	normgerecht:	ja
Luftleitung Pul⇔toren		•		_	
d(innon) mm:	81,4	Länge (m)	65	normgerecht:	ja
Dru deleitung					
d(innen) (mm):	48	Länge (m.):	49	H∂he (m	4,0
Entwässerung	automatisch				
Ausrüstung		1			
Md kanlage	GEA	Mdkaeug	IQ/APCLLO	Vaku umven til:	FREQUENZ- SENSOR
2 Vakuumhõhe / Spülen:	nein	Prüfstutaen:	į	Ersataprüf- stutaen:	

30 Geräte in der Melkanlage

Pulsatoren:	STIMOPULS APEX	Melkgeräte	IQ	Messgeräte	DEMATRON
Ausmelkhilfe:	ja	DIP-Anlage	ja-Apollo	Bemerkung	
Ziteongummis	MB Schwarz 20 Dm	MB 8 dawara 20-24/22 mm/20-27 Dm.			

40 Pflegezustan dider Melkanlage

Ziteongummis	in Ordnung	Schaugläser:	-	milchführende Teile:	in Ordnung
Luftführung/ Schläuche	in Ordnung	Sammdæücke	in Ordnung	Deckel- dich tungen:	in Ordnung
Pückschlag- ventil:	in Ordnung	Luftleitung	in Ordnung	Md kleitun g	in Ordnung
Milchflussindi- kator:	•	Messbehälter:	-	Milchmeng. Messgerät:	in Ordoung
Abnahme- automaten:	in Ordnung	Mdkstand	in Ordnung	Endeinheit:	in Ordnung

50 Reinigung der Melkanlage

Fabrikat:	C CMPASS PLUSS	Verfahren:	Warn		
Anschluswert Heisung		Wassertemp. Rüdklauf (°C):	42	Wassermenge Hauptspülen (I):	340
Reinigun gmit Trinkwasser:	ja	Kiona, Lözung alkal, (%-);	0,69	Kona Lözung sauer (%it):	0,69
Turbulenz	in Ordnung	Nachspülen:	-	Entwässerung	in Ordnung
Sch wämm e		Sauler spülen:	nein	Desinfizieren:	nem
Beinheit Melkanlage	in Ordnung				
P& DMittel alkal.:	CIRCO SUPER AFM	1		P& D-Mittel Zulassung	ja
P& DMittel souer:	CIRCO SUPER SFM	1		R& D-Mittel Zulassung	ja
Desinfektions- mittel:	nein]		P& D-Mittel Zulassung	nein

Rolf Manske, TVL Sete 1 von 4 Sete 2 von 4

60 Reinigung und Desinfektion

Keime	1		
- vor 3 Monaten	15	Milch kammer:	verhanden
(Tausend):			
- vor 2 Monaton	14	Zustand	assreichend
(Tausend):			
- vor 1 Monat	13	Wassingelegen -	verhanden
(Tausend):		heit:	

70 Kenndaten der Kühlanlage

Fabrikat:	TCOCL	Kühlayatem:	EISWASS ER	Milchlagerung	Tank
Inhalt:	25000	Kühltemperatur	4,0	Abh olung	l -tagig
	l	(°C):		(-ရာgig):	

80 Kenndaten des Reinigungsgerätes und Daten zur Reinigung der Kühlanlage

Fabrikat:	EXPERT	Verfahren:	
Anschluszwert		Wasser temp.	Wasserm.
Heizung (kW):		Rüdklauf (°C):	Hauptspülen (I):
Reinigun gm it		Kona. Lösung	Kona Lösung
Trinkwasser:		Alkal (%):	യാന (%)
Turbulenz		Nachspülen:	Entwässerung
Sauer spülen:		Reinheit	
		Kühlanlage	
WBA:	ja_	Zusatah diaung	
		WBA (kW):	
P& D Mittel alk:	H.: CIRCO SUPER		R& D-Mittel ja
	AFM		Zulassung
P& DMittel save	er: CIRCO SUPER	7	R& D-Mittel j≊
	SFM	1	Zulassung

30 Eutergesundheit

Zdlashl	1		
- vor 3 Mon.	328	Kühemit Sekretian sztórungan:	mein
(Tausend):			
- vor 2 Mon.	289	oft Euterprobleme	nein
(Tausend):			
- vor 1 Mon.	326	Zitzen- und Euterwunden:	mein
(Tausend):			

10.0 Maken und Melkhygiene

Melkplatzim Stall:	ja	Gut au reinigen:	-	au greichend beleuchtet	ja
Mel detan di bewegliich:	-	Standfläche befest:	ja A	beim Melken sauber:	ja
Anzahl Melker:	2	Gemolken e Kühe	620		
Gemelksmenge (kg):	16000	Mdkadt (min):	ca. 800		

11.0 Mdkr autine

Händewaschen vor Melken:	ja.	Vorgemidk≫ prüfung:	je E	Vorm elkbecher:	ja
Eutereinigung	ja	wie	DES. LAPPEN	Euter bei Melkbeginn:	samer
Anrüsten:	ia.	Zitændippen:	ž.	wie:	Apollo
Marke DIP-Mittel: Marke Euterpflege			7		
Mel kaau g Zwischen desin f.:	ja/BACKFLUSH APOLLO	welches Mittel:	CIR COFLUSH 15 PE N	MZ spülen:	nein
		Konzen tration:	Ca. 1100 ppm PES		


120 Haltungsbedingungen

Aufstallung	Gruppen	Liegeflächen:	LIEGEBOXEN	Kühe sauber:	ja –
Stall klima:	gut				_
		•			

Trennun gkrank -	gesund	7			
Trennun gim Stall:	ja	auf der Weide	seis	beim Melken:	sauber
Krankenstall:	vorhanden	Abkalbestall:	vorhanden	separt. Melikanlage	nein

Melkanlagenüberprüfung



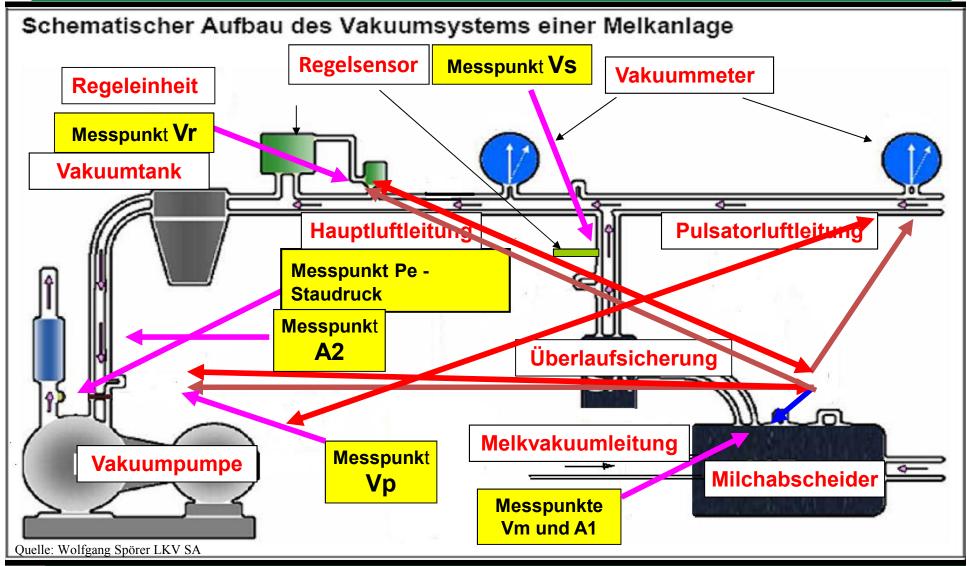

Grundlagen der melktechnischen Überprüfungen nach DIN ISO



Ablauf der Melkanlagenprüfung



Vakuumtechnische Prüfung

- Unterdruckverhältnisse mit und ohne Lufteinfälle
- erste Aussage zur Qualität der Anlage bezüglich der Anlagen- und Förderleistung



Sind die Messwerte außerhalb der Vorgaben, liegen Mängel in der Anlagenkonstruktion vor oder einzelne Baugruppen arbeiten fehlerhaft.

Vakuumtechnische Prüfungen



Prüfer:	Manske TVL				Datum:	.05.2016
		Anlagendaten				
Betrieb		Melkanlage			Vakuumpum	pe [l/min]
Name		Fabrikat			Pumpe 1	3000
Straße		Тур	Rohranlag	ge g	Gesamt	3000
PLZ, Ort		Zusatzluft Melkeinheiten	0 l/min 32			
		Absperrventil	mit		Höhe Luftdruck	300 m 1007 hPa
Vakuumpri	ifungen					
Prüfparame	eter	Meßw	vert [kPa]	So	ilwert [kPa]	222
Anzeige de	s Anlagenvakuummeters	43	,5			
	n Anlagenvakuummeter	42				
Anzeigeger	nauigkeit	0,7	7		+/- 1,0	
Systemvak	uum	42	.8			
Betriebsvak		42	.6			
Regelempfi	indlichkeit	0,2	2		<= 1,0	
Geringstes	Pulsatorvakuum	42	.7			
	Betriebsvakuum	0,0)		<= 2,0	
Betriebsvak	uum der Regeleinheit	42	.8			
Betriebsvak	uum der Vakuumpumpe	43	.2			
Prüfvakuun	n-Melksystem 1	40	.6			
	n-Regeleinheit	41				
Vakuumabf	all bis Melksystem 1	1.	?		<= 1,0	
	n-Vakuumpumpe	42			20.002323	
Vakuumabi	all bis Melksystem 1	2.			<= 3,0	
Staudruck	orüfungen [kPa]					

Grundlagen der melktechnischen Überprüfungen nach DIN ISO



Ablauf der Melkanlagenprüfung



Lufttechnische Prüfung

- **■**beinhaltet die Leistungsparameter
- **■**gibt Auskunft über die Dichtheit der Anlage
- •gibt Auskunft über den Luftverbrauch einzelner Komponenten
- Leistung der Vakuumpumpe







Soll-Istwertvergleich



Lufttechnische Prüfung



Prüfparameter		Meßwert [l/min]	Sollwert [l/min]
Meßvakuum [kPa]	40,6		
Reserveluftfluß		1820	>= 720
Normalwert		1851	
Manuelle Reserve		2026	
Regelverlust		206 ?	<= 203
Meßvakuum [kPa]	40,8		
Mit Regeleinheit[en]		1923	
Ohne Regeleinheit[en]		1936	
_eckluft		13	<= 101
Meßvakuum [kPa]	42,8		
Mit Melkeinheiten		1374	_ _
Ohne Melkeinheiten		2886	_ _
Luftverbrauch der Melkeinheiten		1512	_ _
Luftverbrauch pro Melkeinheit		47	
Ohne Melksystem		3274	
Leckluft des Melksystems		388 ?	74
Meßvakuum [kPa]	43,2		
Luftfluß ohne Luftsystem			_ _
Vakuumpumpe 1		3555	
Gesamt .		3555	1990
Leckluft des Luftsystems		281 ?	<= 150
Meßvakuum [kPa]	50,0		
Luftfluß der Vakuumpumpe 1		3085	3000
Normalwert		3116	
Nominalwert		3209	

Pulsator Prüfungen



Nr.	CH	Pulse	Max.	E	Bal.	Phas	se A	Phas	e B	Phas	e C	Phas	se D
		/min	kPa	%	96	96	ms	96	ms	96	ms	96	ms
Soll	werte	57 bis 63	40,6	55,0 bis 65,0	<= 5			>= 30				>= 15	>= 150
1	81	59,9	43.1	61,0	0,2	16,4		44,5	446	12,9	129	26.0	261
	2	59,9	43,0	60,8		16,2	162	44,6	446	12,8	128	26,3	263
2	1	59,8	43,2	60,7	0.1	15,6	156	45,2	453	12,6	126	26,6	267
	2	59,9	43,1	60,9		15,6	156	45,3	454	12,4	124	26,6	267
3	9	60,1	43,2	61,3	0.2	16,8	168	44,3	443	13,2	132	25,5	255
	2	60,0	43,1	61,0		16,8	168	44,2	442	13,4	134	25,5	255
4	31.	59,9	43,2	60,6	0,0	16,9	169	43,8	438	13,4	134	25,9	259
	2	59,9	43,2	60,6		16,7	167	43,9	439	13,4	134	25.9	259
5	1	59,9	43,4	61,2	0,6	17,5	175	43,6	437	13,3	133	25.5	256
	2	59,8	43,3	60,5		17,4	175	43,1	432	13,6	136	25,8	259
6	3	60,0	43,4	60,7	0.2	16,9	169	43,8	438	13,5	135	25,7	257
	2	60,1	43,3	61,0		16,9	169	44,0	440	13,4	134	25,6	256
7	31	59,8	43,3	60,3	0,2	17,0	171	43,3	434	13,4	134	26,2	263
	2	59,8	43,3	60,5		16,8	169	43,7	438	13,2	132	26.1	262
8	1	60,1	43,4	59,7	0,0	15,8	158	43,7	437	12,9	129	27,3	273
	2	60,1	43,4	59,7		15,8	158	43,7	437	12,7	127	27.6	276
9	9	59,9	43,3	61,0	0.4	18,1	181	42,9	430	14,0	140	25,0	250
	2	59,9	43,2	61,4		18,1	181	43,3	434	13,5	135	25.0	251

Messungen an den Melkeinheiten



Vakuumabfall am Vakuumanschluß

Sollwert: < 5 kPa bei einem Luftfluß von 150 l/min

Luftdurchfluß am langen Milchschlauch [I/min]

Sollwert: siehe Herstellerangaben

Luftfluß der Melkzeuge [I/min]

Melkzeug Absperrventil Gesamtluft
Sollwerte <= 2 <= 12

Leckluft <= 2 Lufteinlaß >= 4

Grundlagen der melktechnischen Überprüfungen nach DIN ISO



Ablauf der Melkanlagenprüfung



Die Ergebnisse aus allen Messungen:

- geben Auskunft über die Qualität der Melkanlage
- Also: Normative Vorgaben (DIN ISO)
 - Dichtheit des Systems
 - Luftverbrauch der Komponenten
 - anschließende Pulsphasen und Stimulationsmessungen
 - sowie Regeleigenschaften der Anlage

Alles zusammen bildet Grundlage für den gewebeschonenden Milchentzug.

Neue Anforderungen an moderne Melkanlagen mit der DIN ISO 2007



Was ist seit damals Neu?

- Die DIN ISO wurde auf die Tiergruppen, Schafe, Ziegen Wasserbüffel und Zebus ausgeweitet.
- ➤ 99 % der Melkzeit (früher 95 %) sollen die Vakuumschwankungen in der Melkleitung +/- 2 kPa betragen
- ➤ Reglertest Verhalten der Vakuumkennlinie bei simulierten Lufteinbrüchen
- ➤ Vorgaben für die Querschnitte für kurze Milchschläuche entfallen
- ➤ Bei Wechseltaktpulsation sollen Saugphasen (B-Phase) nahe 50 % vermieden werden, D- Phase (Entlastung) mind. 150 ms












23

Neue Anforderungen an moderne Melkanlagen mit der DIN ISO 2007



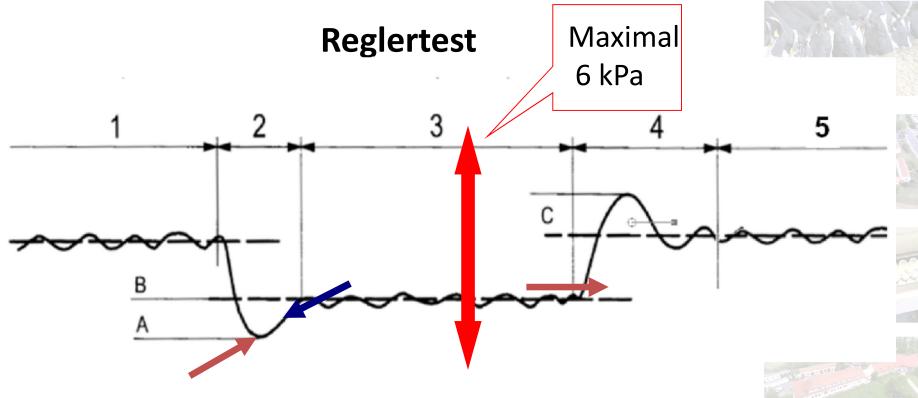

Simuliert durch Öffnen von einem Zitzenbecher (Ansetztest) bis zu 2 Melkzeugen (Abfalltest).

Richtwert jeweils 2 kPa





Beratungsaufgaben	in Anzahl Betrieben
- erhöhte Zellzahl – Vorbeugeberatung	12
- Keimgehaltserhöhung	12
- Lactocordermessung, Hygienemanagement	10
- Verfahrensanalyse Milchgewinnung	43
- Hemmstoff- und Gefrierpunktberatung	1
- Melktechnikprüfung nach DIN ISO 5707 und 6690	155
davon	
Routineaufgaben	146
Neuanlagenprüfung	9

2016 eine konventionelle Anlage













E

Wasserringpumpen



Quelle: WestfaliaSurge

15











Technische Mängel in der Baugruppe	Baugruppen in Anlagen geprüft		on fehlerh % 2014	
Regelventil	165	10,0	8,5	7,5

Ohne Regeleinheit[en]
Leckluft der Regeleinheit [en]

2330 1745 ? ----=208

Der Rückgang resultiert hauptsächlich aus der wachsenden Anzahl frequenzgesteuerter Melkanlagen.




- Funktionstüchtigkeit ist Vorrausetzung für Vakuumstabilität in der Melkanlage bis hin zur Zitzenspitze
- Vorrangige M\u00e4ngel sind die Wartung der Filtermedien, sowie der Verschlei\u00db und Verunreinigungen der Membransysteme
- meistens mit hohen Leckluftraten verbunden (fehlende Leistung bei der Spülung (schwache Turbulenz > Keimzahlen)
- Nach DIN ISO sollen 99 % der Melkzeit die Vakuumschwankungen in der Melkleitung auf +/- 2 kPa begrenzt bleiben....!!! ???



Melkanlagenüberprüfung



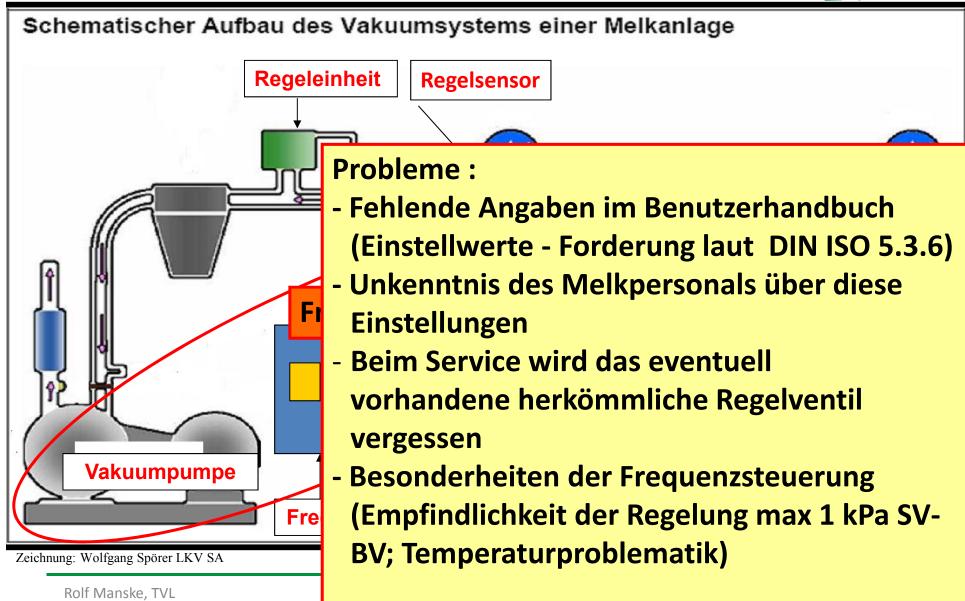

Luftbohrung zur Zwangsleckluft für Kühlung

Fotos: Dr. Daßler 1-3 Manske 4







Technische Mängel in der Baugruppe	Baugruppen in Anlagen geprüft		von fehlerh % 2009	aft % 2010
Betriebsvakuum	165	6,0	7,5	5,5
Prüfparameter	Meßwert [kPa]		Sollwert [kPa]	
Anzeige des Anlagenvakuumeters	42,0			
Vakuum am Anlagenvakuummeter	45,6			
Anzeigegenauigkeit	3,8		+/- 1,0	
Systemvakuum	46,8			
Betriebsvakuum	45,4			
Regelempfindlichkeit	1,4		<= 1,0	


Der Hersteller empfahl für diese Melkanlage eine Betriebsvakuumhöhe von 38 kPa




Technische Mängel	Baugruppen i	n da	von fehlerh	naft
in der Baugruppe	Anlagen geprü	ift % 2013	% 2014	% 2015
Dichtheit des Melksystems	165	29,0	30,1	29,8
Dichtheit des Luftsystems	165	60,0	58,9	58,5
Ohne Melksystem Leckluft des Melksystems Meßvakuum [kPa]	41,7	3725 168 ?		<=20
Luftfluß ohne Luftsystem Vakuumpumpe 1 Gesamt Leckluft des Luftsystems		3975 3955 250 ?		=150



Technische Mängel in der Baugruppe	Baugruppen in Anlagen geprüft		von fehler % 2014	
Pulsation	ca. 2850 ME + 260 ME Repro	7,5	8,9	8,5

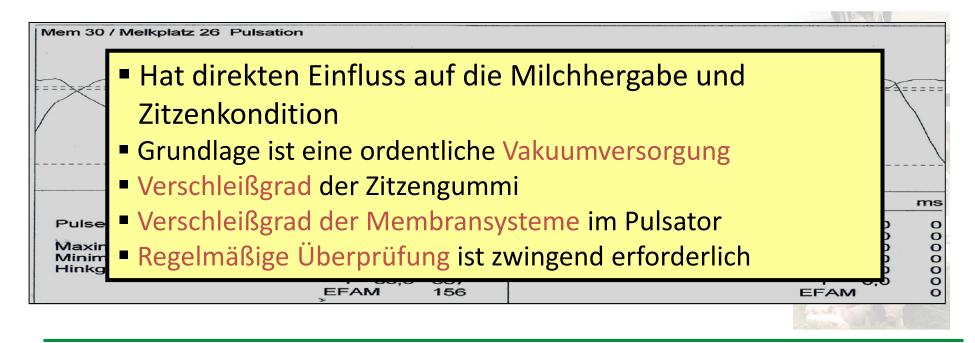

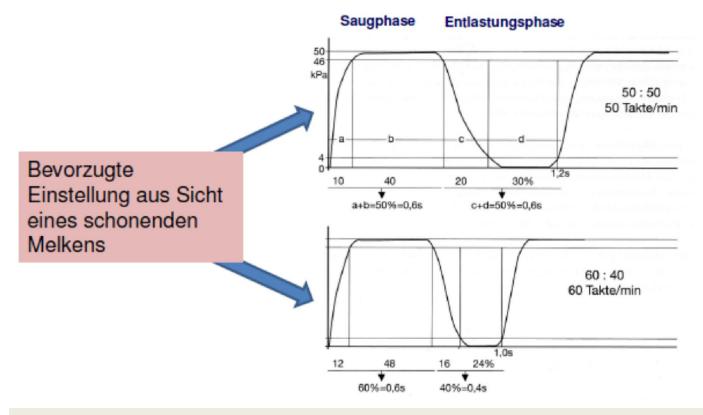












- Die Pulsphase B sollte nicht länger als 500- 550 ms, das heißt gesamte Saugphase A+B unter 65 %
- Phasen A und C nicht zu kurz da sonst die
 Übergangphasen zu schnell > möglichst nicht kleiner 10 %
- ausreichende Entlastungsphase Düber 150 ms



Rolf Manske, TVL

36

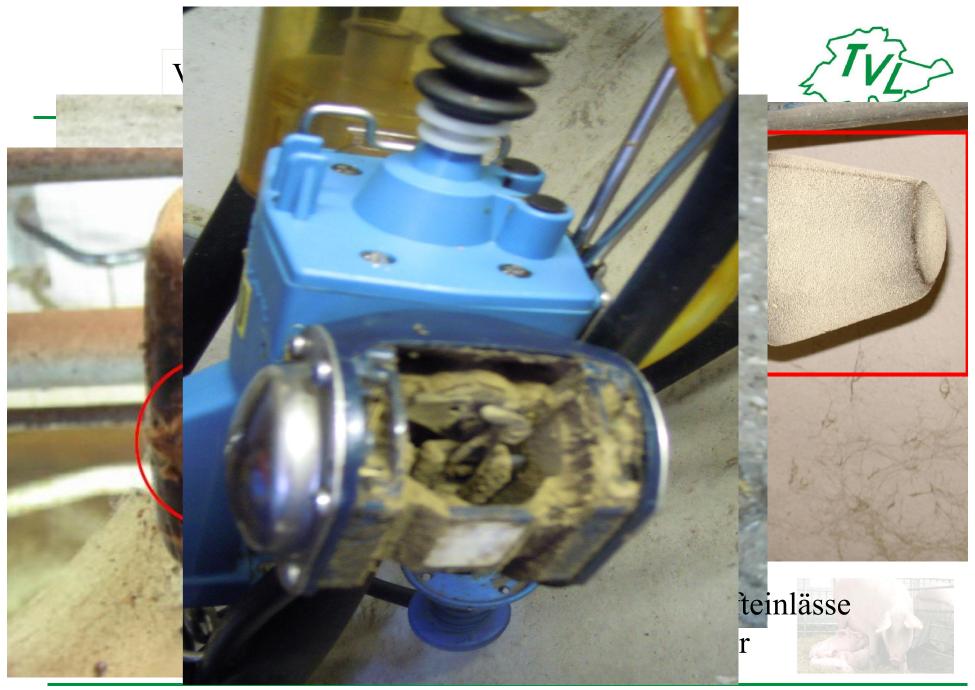


Rolf Manske, TVL

Verschmutzter pneumatischer Pulsator

Schematische Darstellung der Pulskurve und Zitzengummibewegungen (mod. nach Tröger, 2002)



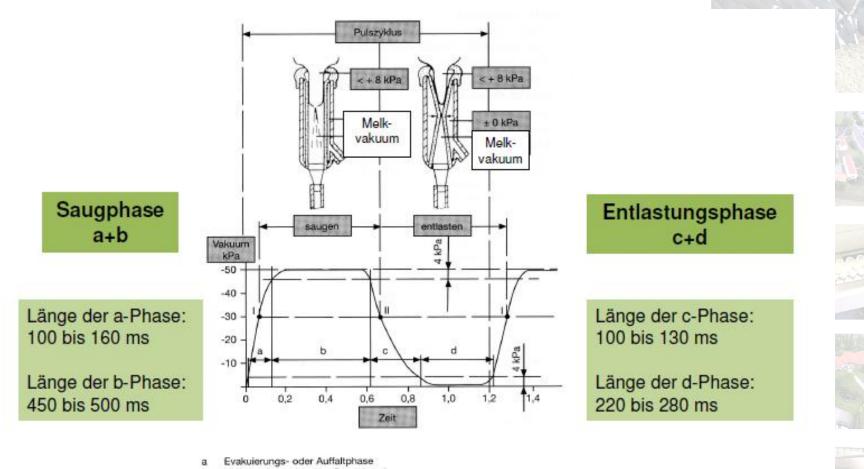

b Vakuumphase; (a + b = Saugphase)

Belüftungs- oder Einfaltphase

d Druckphase (c + d = Entlastungsphase)

Strecke I II Zitzengummi-offen-Phase (entspricht etwa der Milchflussdauer im Zyklus)

Rolf Manske, TVL Quelle: Jürgen Wegner LKV BB



Auswirkungen der Phasenlänge auf das Melken

(nach Alberts, Schulze Wartenhorst, WGM-Jahrestagung 2011)



a Phase:

Zu kurz

Fehlende Schnelligkeit im Volumenaustausch führt zu kurzzeitiger Vakuumerhöhung unterhalb der Zitzenspitze, Mastitisrisiko steigt durch Ansteigen der Rückspraygefahr

Zu lang

Verringert die Saugphase Reduziert die Melkgeschwindigkeit Maschinenhaftzeiten verlängern sich



a Cass

b Phase

Zu kurz

Reduziert die Melkgeschwindigkeit Maschinenhaftzeit wird verlängert

Zu lang

Verschlechtert Zitzenkondition, Vermindert den Milchfluss Tiere zeigen vermehrt Unruhe beim Melken, Mastitisrisiko steigt an







Auswirkungen der Phasenlänge auf das Melken

(nach Alberts, Schulze Wartenhorst, WGM-Jahrestagung 2011)



c Phase:

Zu kurz

Zu schnelles, für Tiere unangenehmes Schließen des Zitzengummis Unruhiges Verhalten beim Melken Längere Melkzeiten

Zu lang

Verringert die Entlastungsphase Verschlechterung der Zitzenkondition Reduziert die Melkgeschwindigkeit Maschinenhaftzeiten verlängern sich



d Phase

Zu kurz

Reduziert den Entlastungseffekt
Ziel: >150 bis 170 ms
Entlastungsdruck, etwa 10kPa
Maschinenhaftzeit wird verlängert
Mastitisrisiko steigt

Zu lang

Verschlechtert Zitzenkondition, Platte, blutleere Zitzenspitzen Tiere zeigen vermehrt Unruhe beim Melken Längere Melkzeiten Mastitisrisiko steigt an





Ergebnisse der Melkanlagenprüfung 2015



Technische Mängel	Baugruppen in	davon fehlerhaft		
in der Baugruppe	Anlagen geprüft	% 2013	% 2014	% 2015

Stimulation	ca. 2656 ME	13,8	15,2	15,0

Ist nicht Bestandteil der DIN-ISO wird aber mit überprüft


Ursachen einer nicht funktionierenden Stimulation sind hauptsächlich defekte Gummiteile, sowie Verschmutzungen im Pulsator






Beispiele für Stimulationskurven verschiedener Hersteller



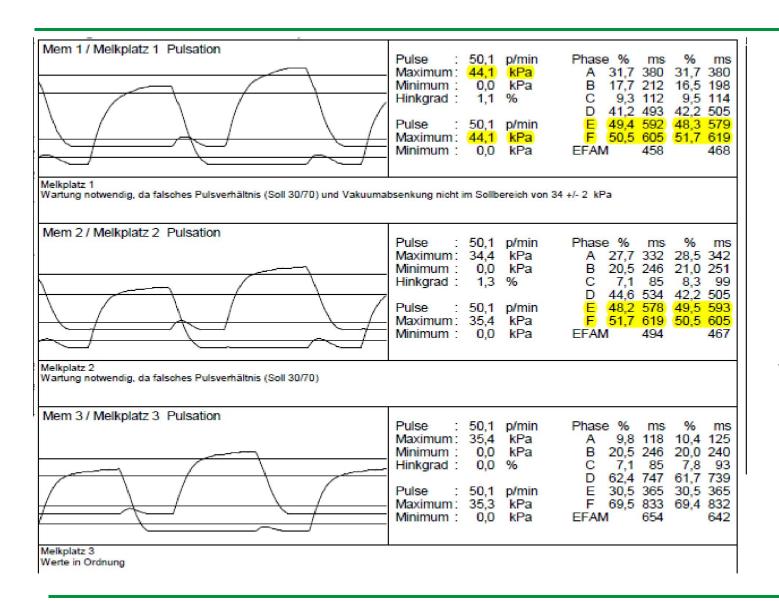





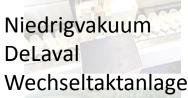















Rolf Manske, TVL

Ergebnisse der Melkanlagenprüfung 2015



Technische Mängel in der Baugruppe

Baugruppen in Anlagen geprüft


davon fehlerhaft

% 2008 **%** 2009 **%** 2010


Gummiteile 165 27,2 28,9 26,5



Rolf Manske,

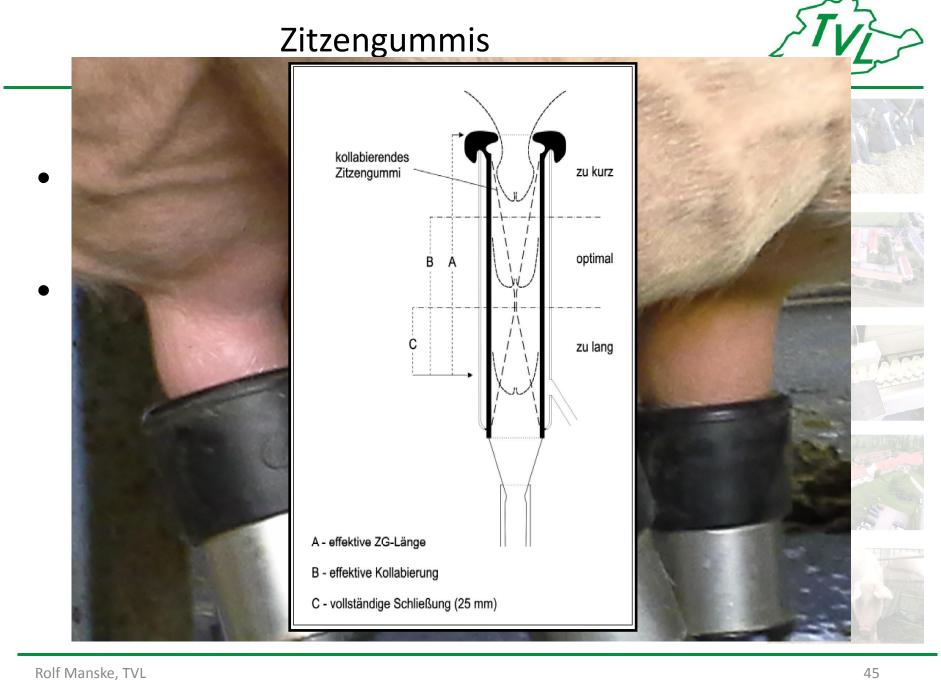



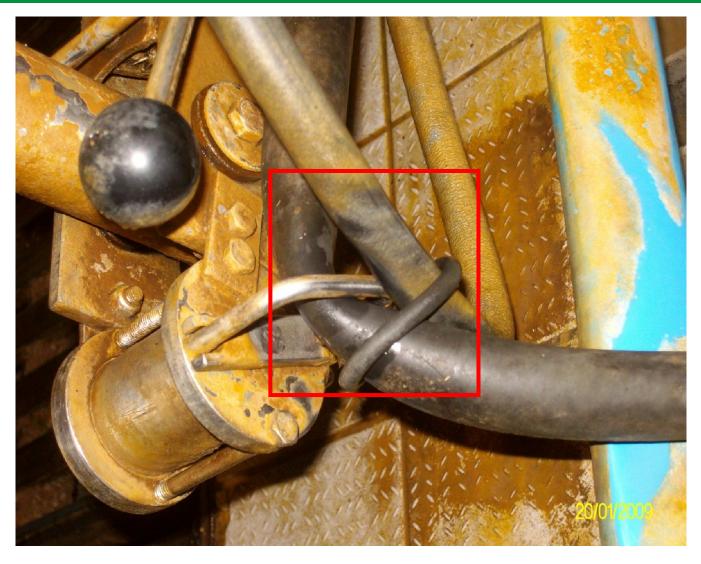













Ergebnisse der Melkanlagenprüfung 2015



Technische Mängel in der Baugruppe	Baugrupper Anlagen gep			davon fehler 13 % 2014	
Nachmelk- und Abnahmetechnik	116	8	,0	5,6	6,6

Stichwörter:

- -Parameter
- -Melkzeugpositionierung
- -Funktionalität







Einstellung der Abnahmeautomatik

Ohne Nachmelkautomatik

2 x Melken

Ausmelken steht im Vordergrund Abhängig vom Melkverhalten in der Herde

Moderne Milchrassen bei entsprechender Euterbeschaffenheit > 300ml/ Min.

3x Melken

Maschinenhaftzeiten stehen im Vordergrund

Moderne Milchrassen bei entsprechender Euterbeschaffenheit > 400ml/ Min

Mit Nachmelkautomatik

2 x Melken


Umschaltzeitpunkt 800 bis 1200 ml

3x Melken

Umschaltzeitpunkt 1000 bis 1500 ml

Ergebnisse der Melkanlagenprüfung 2015



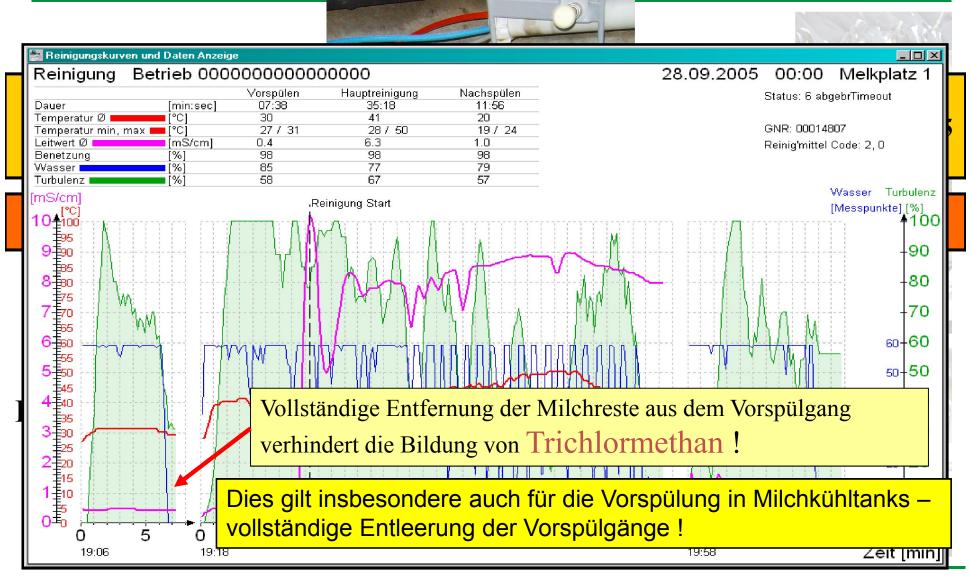





Ergebnisse

TV

Technische Mä in der Baugru

Vakuumi

Ursache der Defe sind meistens die Pflege und Wart



7,5



Ergebnis:

Thüringer Verband für Leistungsund Qualitätsprüfungen in der Tierzucht e.V. Abt. Milchqualitätsberatung 07745 Jena-Göschwitz

Protokoll zur Kontrolle von Anlagen mit Melkzeugzwischendesinfektion mit PES

Betrieb Agrargenossenschaft

Tag der Überprüfung 04.07.2008

Melkanlage FGM Firma MVA Plätze 2 x 8

Technische Einrichtung der MZZD Back Flush

Bei automatischen Einrichtungen Anzahl der Melkplätze die gleichzeitig spülen

Ergebnis der Funktionskontrolle:

Wassermenge je Melkplatz: ca. Werte

darunter

Melkzeugzwis

Technisch

in der Bai

Hauptpro Kosten Tu

Melkplatz	Wassermenge gesamt in ml	davon in ml	davon in ml	davon in ml
		Vorspülen	Desinfektion	Nachspülen
1	1730	1000	330	400
2	1720	1000	320	400
3	1410	1000	310	100
4	1750	1000	350	400
5	1840	1000	340	500
6	1800	1000	350	450
7	1840	1000	340	500
8	1820	1000	340	480
9	1550	1000	150	400
10	1550	1000	150	400
11	1550	1000	150	400
12	1550	1000	150	400
13	1150	500	300	350
14	1200	500	300	400
15	1120	500	300	320
16	1150	500	- 300	350

Verwendetes Desinfektionsmittel

Circo flush 15 PE

Konzentration der Desinfektionslösung 950 ppm PES (Stichproben von mehreren MP)

Einwirkzeit der Desinfektionslösung vor der Nachspülung ca.35 Sekunden

Druckhöhe am Manometer bei automatischen Einrichtungen wie Backflush, (mehrfach prüfen)

Rolf Manske, TVL

Vorspülen: 6,5 - 6,0 Desinfektionsphase: 6,5 - 6,0 Nachspülen: 6,0 - 5,5 bar.



6 2015


18,5

35,7




Einflüsse der Melkanlage auf die Eutergesundheit




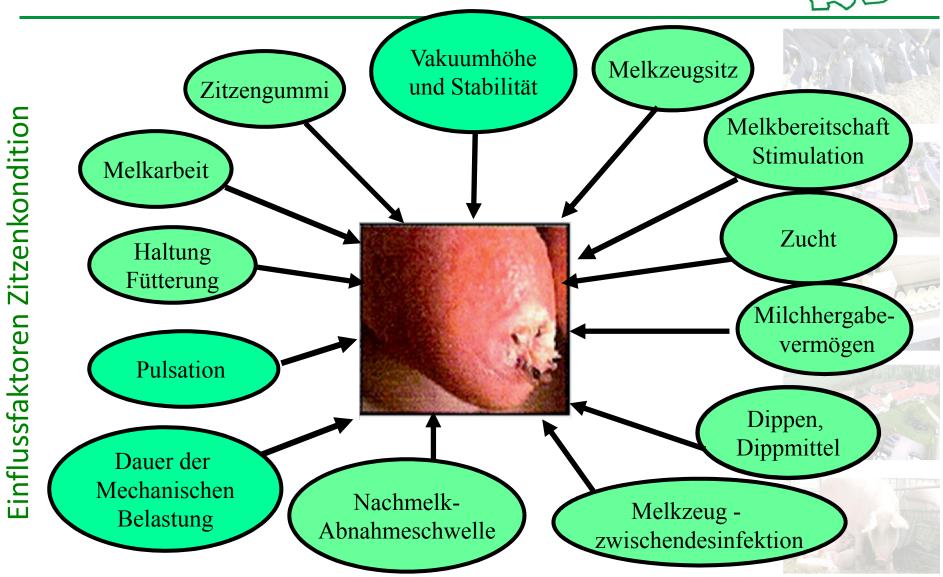

Einflüsse der Melkanlage auf die Eutergesundheit




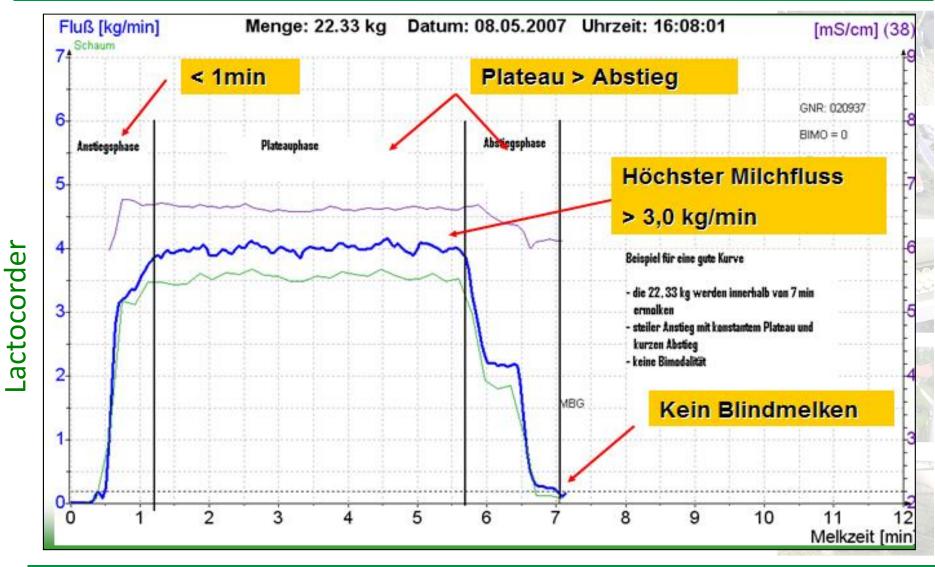

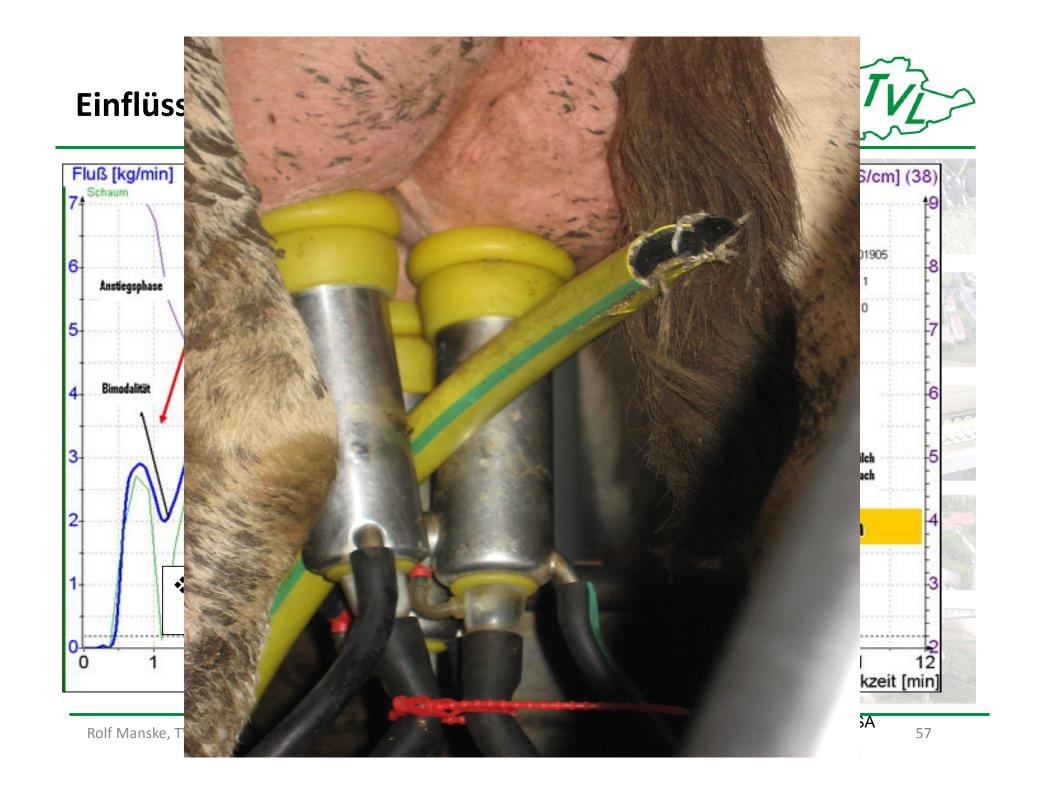


Einflüsse der Melkanlage auf die Eutergesundheit



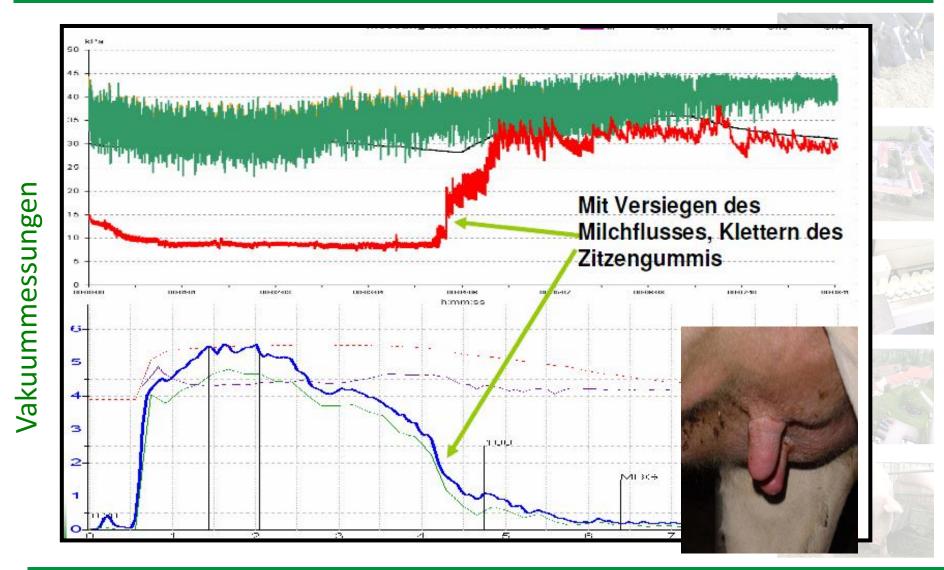

"Drucksummenanalyse"



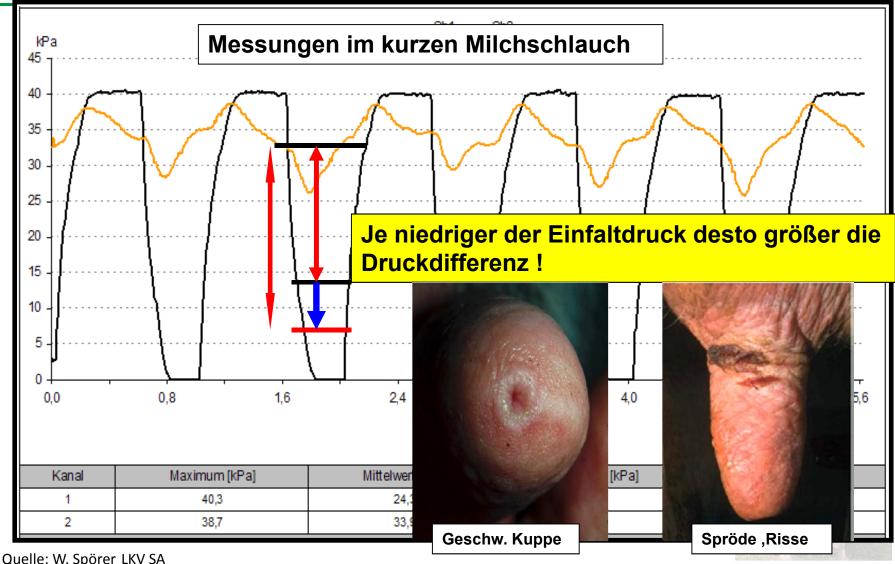

Quelle: W. Spörer LKV SA



- Wer kennt die Einstellungen der Melkanlage?
- Wann wurden diese zuletzt verändert?
- Wer hat sich bereits einmal gedanklich mit den Vakuumverhältnissen an den Zitzen befasst?
- Wie ist die Melkroutine darauf eingestellt?
- Wer kennt die Bedürfnisse seiner Milchviehherde?
- Wann wurden diese zuletzt bewertet?

Zusammenfassung



❖ Die funktionierende Melkanlage bleibt wichtigste Voraussetzung für den gewebeschonenden Milchentzug



Die Bewertung einer Melkanlage als möglicher Stressor kann nur bei Einbezug von Melkroutine und der Beurteilung von Euter und Zitzenstatus zielführend sein.

Wer macht das vor Ort?

Milchgewinnung (Melkarbeit+ Melktechnik + Milchergabevermögen) auf die Eutergesundheit an.



Zusammenfassung Beratungsangebote des TVL



Beurteilung der Melkroutinen






Melkanlagenüberprüfung

Komplexe Analyse der Milchgewinnung bezüglich der Eutergesundheit mit dem Ziel einer wirtschaftlichen

Milchhergabevermögen

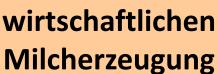

Zitzen – und Hygienescore



Erfassung technisch produktiver Parameter

Messungen-Melkbedingungen





Melkfehler erhöhen die Gefahr von Eutererkrankungen

Schwachpunkte beim Melken

- Vakuumschwankungen beim Melken
- Unterschiedliche Pulsationsverhälnisse an einzelnen Melkplätzen
- Milchabflussstörungen
- Abwehrreaktionen der Tiere
- Lange Maschinenhaftzeiten (Einstellungsfehler)
- Melkhygienefehler



Neue Melkanlagen melken besser...!

- ..., wenn nicht Konstruktions- und Installationsfehler die Vorteile der Neuentwicklungen zunichte machen. (Nosal 1998)
- ..., wenn die technologische Einbindung des Melkens in den Gesamtprozess der Milchgewinnung standortbezogen gelingt.
- ..., wenn die Melkparameter auf die Herdenbelange angepasst und gute hygienische Bedingungen beim Melken herrschen.













Das ist immer aktuell

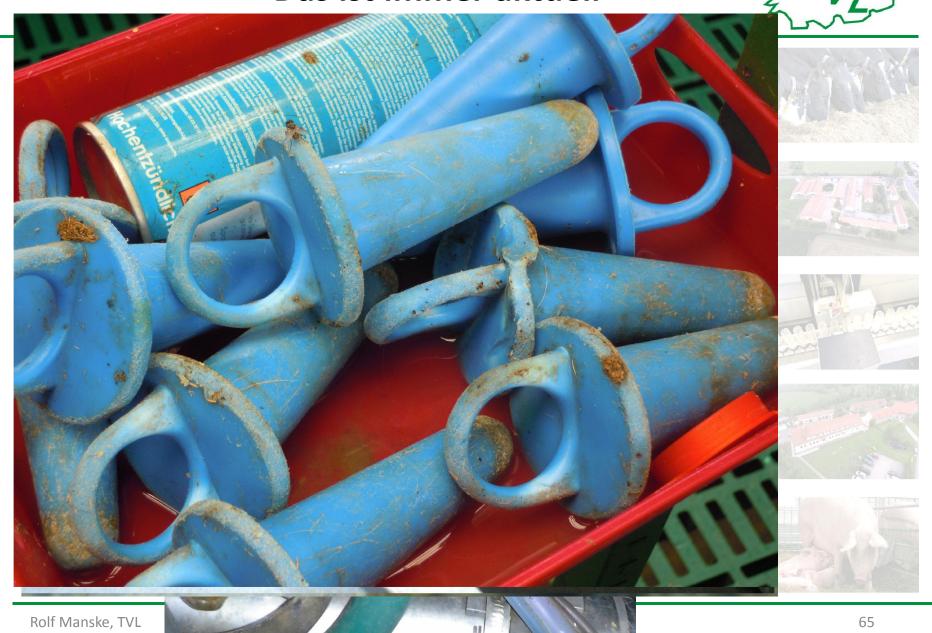



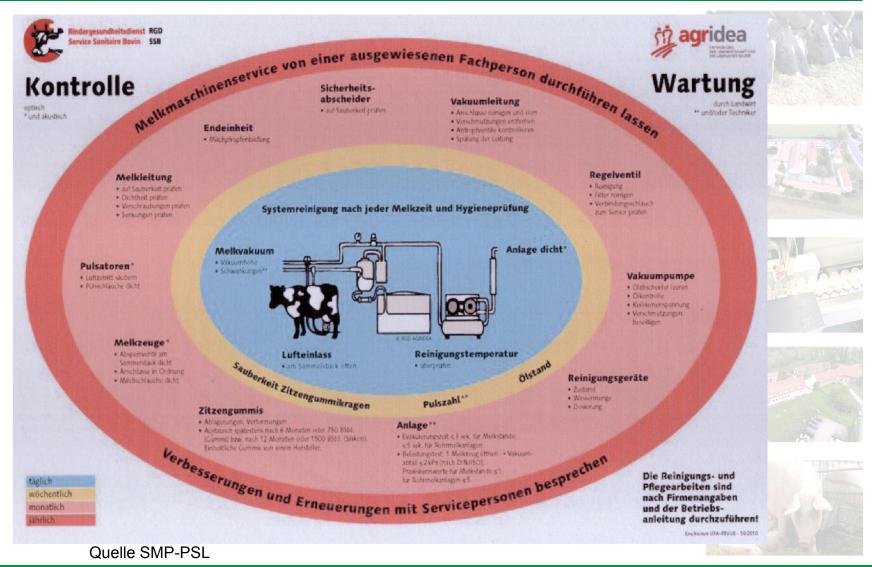



Täglich:

- Vakuumhöhe kontrollieren, am besten durch den Einsatz von zwei Manometern
- Lufteinlass am Sammelstück kontrollieren
- Absperrung des Vakuums zum Melkzeug kontrollieren
- Undichte Gummiteile an Schläuchen und Zitzengummis sofort entfernen
- Automatische Reinigung aller milchführenden Teile überprüfen (auch Permfilter, falls vorhanden)
- neue Milchfilter einsetzen und entsprechend der Melkdauer austauschen





Wöchentlich:

- Sichtkontrolle aller Gummiteile auf Risse und Sauberkeit, besonders im Zitzengummikopfbereich
- Vergleich der zwei Manometer
- Ölstand der Vakuumpumpe kontrollieren
- Verbrauch des Reinigungsmittels überwachen









Monatlich:

- Regelventil: reinigen (auch Innen), Kontrolle Vakuumhöhe
- Pulsatoren: äußerlich reinigen; bei mechanischen auch die Filter ersetzen und je nach Bauart ölen
- Frischuftfilter reinigen
- Vakuumpumpe: Spannung und Zustand der Keilriemen sowie auch Ölablass auf Durchgänigkeit prüfen
- Entwässerung/Zustand Vakuumtank
- Melkzeuge: Zustand von Zitzengummis und Gummiteilen, Lufteinlass und Anschlüsse
- Vakuumleitung: Verschmutzungen; Rückstandskontrolle, Milchmengenmessgeräte: Kontrolle Ablagerungen



Halbjährlich:

- Vakuumleitung auf Verschmutzung und Undichtigkeit kontrollieren, Gefällekonterolle
- Milchleitung auf Verschmutzung kontrollieren
- Milchabscheider kontrollieren, inklusive Rückschlagklappe
- Entwässerung der Leitungen kontrollieren
- Spülautomat/ Luftinjektor(en) kontrollieren; Verbrauch Spülmittel, Reinigungstemperatur
- Kontrolle Tankreinigung und Kühlung: Verbrauch Spülmittel, Reinigungs- und Lagertemperatur, Auslitern des Hauptspülganges, Ablagerungen













Jährlich:

- Grundreinigung der Anlage
- Melkanlagenüberprüfung nach DIN ISO 6690 und 5707

Wer führt eine **komplette** Prüfung durch/ lässt eine komplette Prüfung durchführen?

• Wechsel der kurzen Pulsschläuche (...)











Spätestens alle 2 Jahre:

 Austausch der gesamten milchführenden Gummiteile













Danke für die Aufmerksamkeir



Sowie besinnliche und friedvolle Weihnachtsfeiertage und einen guten

Rutsch ins Neue Jahr.
UND ALLES OHNE STRESS UND
PROBLEME

ICH MACH DAS SCHON



Rolf Manske, TVL

73